


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....2шт.
Кронштейн кузова2шт.
Болт-шарнир.....2шт.

Планка закладная.....2шт.
Шайба 6.....2шт.
Руководство по установке.....1шт.

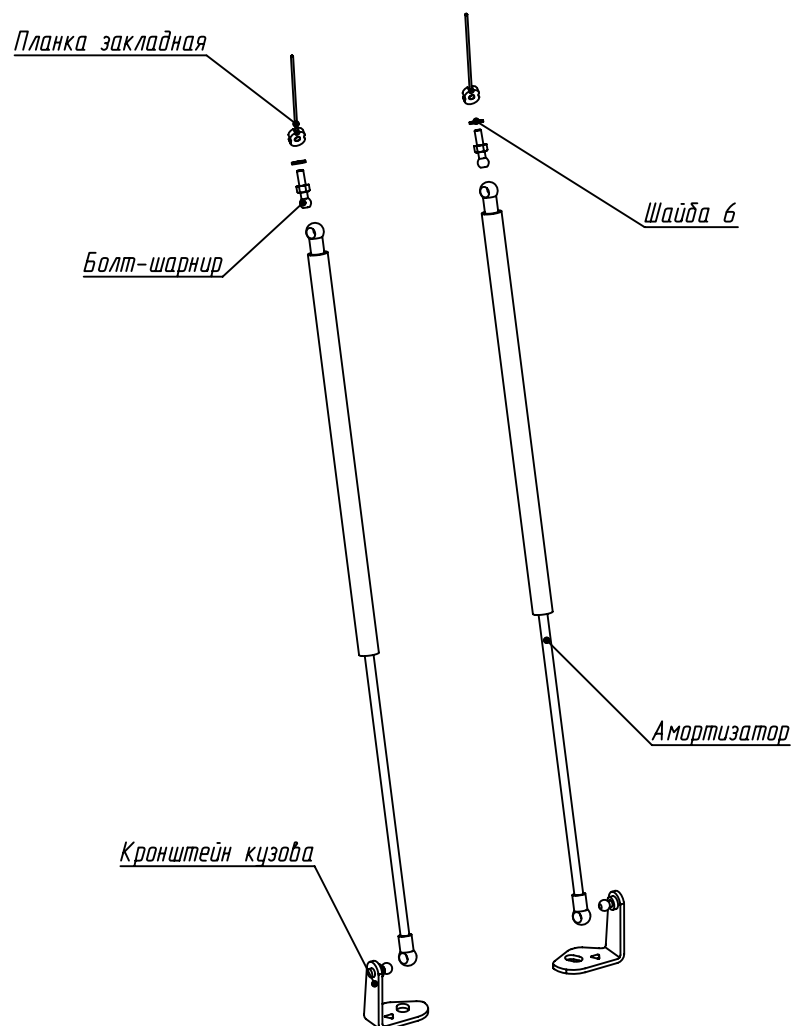

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Changan CS75 Plus (2024-)

Артикул: A.ST.8906.1



УСТАНОВКА

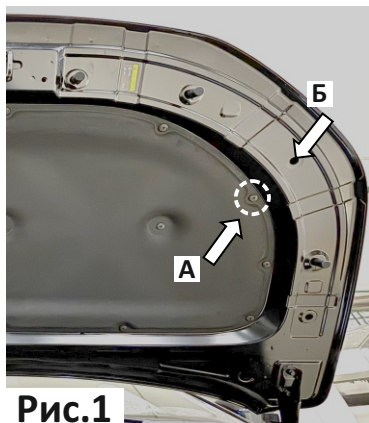


Рис.1



Рис.2

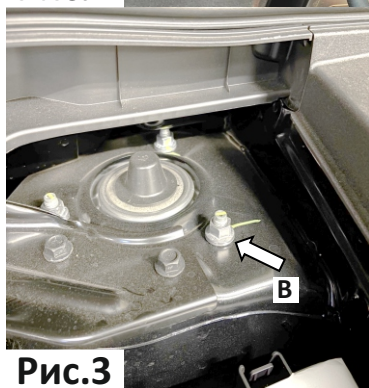


Рис.3

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (А). (Рис.1)

2. Завести планку закладную через отверстие в капоте (Б) и совместить отверстие в планке закладной с отверстием (А). (Рис.1)

3. Надеть на резьбовую часть болт-шарнира шайбу 6. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 в установленную планку закладную. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис. 2).

4. Торцевой головкой №13 открутить штатную гайку (В) (Рис. 3).

5. Установить кронштейн кузова, как показано на Рис. 4. Сдвинуть до упора в сторону лобового стекла. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля.



Рис.4

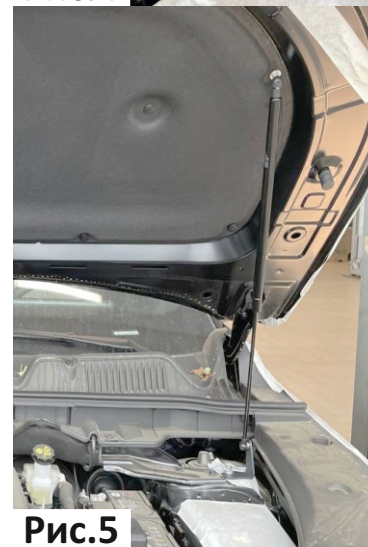


Рис.5

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.5)

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!